

Zateplňovanie a poruchy obvodových plášťov na báze pórobetónu

Na obvodových pláštoch budov z pórobetónu, ktoré v šesťdesiatych až deväťdesiatych rokoch minulého storočia určovali tvár hromadnej bytovej výstavby na Slovensku, sa často vyskytujú známky degradácie. Zatiaľ čo prvé pokračovanie článku v minulom čísle Správy budov na tému obvodových plášťov budov na báze pórobetónu sa zameriavallo na ich životnosť, v poradí druhé pokračovanie cyklu hodnotí aktuálny stav obvodových plášťov na báze pórobetónu (OPP) z viacerých pohľadov a objasňuje najzávažnejšie poruchy OPP z hľadiska možnosti aplikácie dodatočnej tepelnej ochrany obvodového plášťa.



Na spínaných pórobetónových obvodových dielcoch stavebnej sústavy P 1.15 a PS 82 TT, ale aj pri aplikáciach pórobetónových dielcov na iných konštrukčných systémoch sa zistili rozsiahle nedostatky prejavujúce sa neusporiadane sietou trhlín. Zistil sa aj významný postup degradácie v priebehu 10 rokov. Rozširovanie takejto degradácie by mohlo v blízkej budúcnosti zabrániť zmene kvality tepelnej ochrany danych stavebných konštrukcií uplatňovaním zavedených technických riešení pomocou kontaktných tepelnouizolačných systémov (zateplňovania). Hodnotenie aktuálneho stavu vychádza z analýzy výsledkov rozsiahleho celoslovenského prieskumu, ktorý vykonal Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS) v roku 2010. Prieskum bol rozdelený podľa kategórií respondentov, informácií ktorími môžu disponovať a podľa odbornej kvalifikácie do dvoch samostatných, no simultánné prebiehajúcich častí.


Prieskum stavu OPP z pohľadu správcov bytových domov

Pozornosť prieskumu stavu OPP z pohľadu správcov bytových domov sa upriamila na zistenie technického stavu OPP konkrétnych bytových domov vybraných z databázy TSÚS (VVÚPS-NOVA). Správcovia (respondenti) mali za úlohu odpovedať na otázky a poskytnúť tak informácie o stave zateplenia vybraných domov, resp. o pláne ich zateplenia v najbližších rokoch. V prieskume bolo zakomponovaných aj šest otázok, ktorých zodpovedanie formou áno/nie malo viesť k objektivizácii technického stavu obvodových plášťov na báze pórobetónu vybraných konštrukčných systémov a stavebných sústav. Otázky týkajúce sa technického stavu obvodového plášťa sa zameriavalali na:

- výskyt trhlín v ploche panelov,
- vypadávanie hmoty,
- zatekanie cez obvodový plášť s transferom vlhkosti na vnútorný povrch a
- plesne na vnútornom povrchu v byte.


V prieskume sme oslovovali 76 správcov (respondentov), ktorých spravovaný fond bytových domov s pôrobetónovým obvodovým pláštom predstavuje 2 481 domov. Do prieskumu sa zapojilo 15 respondentov, čo predstavuje účasť 19,74 % a reprezentuje to celkový štatistický súbor 329 domov.

V štatistickom súbore domov s obvodovým pláštom na báze pôrobetónu sa nachádzala 151-krát sústava P1.15 (45,90 %); 3-krát PS 82 TT (0,91 %); 105-krát T06B NA (31,91 %); 1-krát T06B BA (0,30 %); 7-krát T08B KE (2,13 %) a 62-krát neurčená sústava (18,84 %).

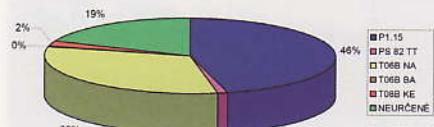


Obr. 1 Zastúpenie jednotlivých stavebných sústav

Z prieskumu vyplynulo, že zo štatistického súboru 329 domov je 114 (34,65 %) zateplených, 138 (41,95 %) nezateplených a pri 77 domoch (23,40 %) neboli údaj poskytnutý (obr. 2). Otázku, či sa v blízkej budúcnosti (najbližšie 2 až 3 roky) plánuje zateplenie bytového domu, sa zistilo, že pri 74 domoch (27,21 %) sa plánuje zateplenie a pri 50 domoch (18,38 %) sa zateplenie neplánuje (obr. 3). Odpoveď na túto otázku sa nepodarilo získať pre 148 domov (54,41 %).

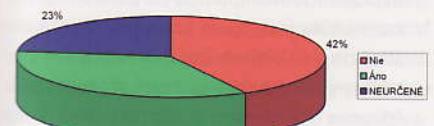

Obr. 2 Je bytový dom zateplený?

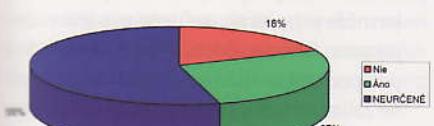


Obr. 3 Plánuje sa v najbližších 2 – 3 rokoch zateplenie bytového domu?


Z odpovedí na otázku, či sa v ploche panelov nachádzajú trhliny, vyplynulo, že v 39 % domov sa trhliny vyskytujú. Treba poznamenať, že na túto otázku (obr. 4) sme nedostali odpoveď pre 47 % domov, čo zásadne mení pomer prítomnosti a neprítomnosti trhlín na asi 75 % k 25 %.



Obr. 4 Vyskytujú sa trhliny v ploche panelov?

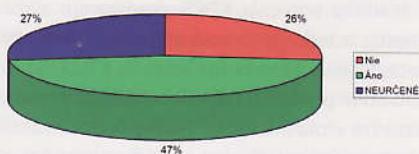


Obr. 5 Vyskytujú sa trhliny a vypadávanie hmoty panelov?

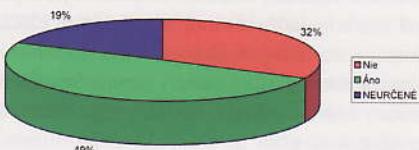

Obr. 6 Dochádza k zatekaniu cez obvodový plášť až na vnútorný povrch?

Na otázky týkajúce sa prítomnosti trhlín a súčasného vypadávania pôrobetónu, ako aj zatekania do bytov cez obvodový plášť sme získali odpovede z ktorých vyplýva, že o týchto skutočnostiach informujú obyvatelia bytov správcovo vo výsnej miere. Zistilo sa, že zo 45 % – 50 % bytových domov (obr. 5 a 6) vypadáva pôrobetón z obvodového plášťa a dochádza k zatekaniu zrážkovej vody s transferom vlhkosti až na vnútorný povrch.

Na otázku o výskytu plesní v bytových domoch na vnútornom povrchu obvodového plášťa (obr. 7) bolo 37 (11,28 %) kladných odpovedí a 143 (43,60 %) záporných odpovedí. Odpoved' na otázku sme nedostali o 148 domoch (45,12 %). Výskyt plesní, ako to dokazuje prieskum, sa javí ako pomerne nízky, no vzhľadom na to, že ich prítomnosť je z hygienického hľadiska neprípustná, je 11,28 % vysoký výskyt. Navýše, ak nezohľadníme domy, o ktorých správcovia neposkytli údaje, pomer prítomnosti a neprítomnosti plesní sa zmení na 20 % k 80 %.

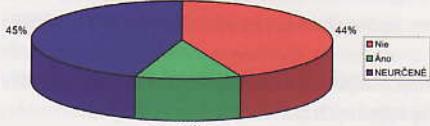

Obr. 7 Vyskytujú sa v bytoch plesne na vnútornom povrchu obvodového plášťa

Prieskum stavu OPP z pohľadu držiteľov licencí na zateplňovanie

Pozornosť prieskumu stavu OPP sa upriamila na zistenie technického stavu OPP hromadnej bytovej výstavby zo sedemdesiatych a osemesdesiatych rokov minulého storočia, s ktorým sa najčastejšie stretávajú držitelia licencí na zhotovovanie kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS). Zhodnotiť sa mal stupeň porušenia (degradácie) OPP a najčastejšie sa vyskytujúce poruchy. Respondenti mali zodpovedať aj otázkám týkajúcim sa minulej, súčasnej a prípadne budúcej realizácie zateplenia obvodových plášťov na báze pôrobetónu a špecifikácie konstrukčného systému a stavebnej sústavy. Pri prieskume bolo snahu zistiť, či majú respondenti priamu skúsenosť s obvodo-

vými pláštami na báze pôrobetónu a aké sú ich zistenia pri zhotovovaní ETICS.

V prieskume sme položili otázky týkajúce sa vlastnej skúsenosti zhotoviteľa z realizácie zateplňovania v minulosti, súčasnosti či v dohľadnej budúcnosti. Nasledujúce otázky s predvolenými možnosťami boli selektované zvlášť pre minulosť, prítomnosť a budúcnosť:


- Realizovali ste, realizujete alebo budete realizovať zateplenie bytového domu s pôrobetónovým obvodovým plášťom?
- Aký je konstrukčný systém a stavebná sústava predmetného bytového domu (domov)?
- S akým stupňom porušenia (degradácie) obvodového plášťa trhlinami ste sa pri zateplňovaní streli?
- Vyskytli sa na danej stavbe (stavbách) nejaké výrazné poruchy obvodového plášťa a ktorá bola najzávažnejšia, resp. najroz-siahlejšia?

V prieskume sme oslovovali 342 držiteľov licencí na tepelnoizolačné práce. Zapojilo sa doň 47 respondentov, čo je 13,74 %. Respondenti v prieskume na otázku súvisiacu s priamou skúsenosťou so zateplňovaním OPP uviedli, že 29 z nich realizovalo zateplenie v minulosti, 11 realizuje zateplenie v súčasnosti a 15 bude zateplenie realizovať v dohľadnej budúcnosti (obr. 8). V ďalšom hodnotení sa zavádzza pojem „oprávnený respondent“, ktorý reprezentuje zhotoviteľa ETICS s priamou skúsenosťou s OPP, či už v minulosti alebo v súčasnosti. Ak sa vychádza z predpokladu minimálnych skúseností, t. j. že každá skúsenosť predstavuje len 1 dom, počet hodnotených zateplených a zateplňovaných domov je 40.

Zateplenie OPP realizované v minulosti a v súčasnosti sa podľa odpovedí respondentov vykonalo/vykonáva na bytových domoch konstrukčných systémov a stavebných sústav v tomto pomernom zastúpení: P1.15 – 21,95 %; PS 82 TT (0,00 %); T06B NA (9,76 %); T06B BA (21,95 %); T08B KE (12,20 %) a neidentifikované (34,15 %).




Obr. 8 Realizovali ste, realizujete alebo budete realizovať zateplenie OPP?

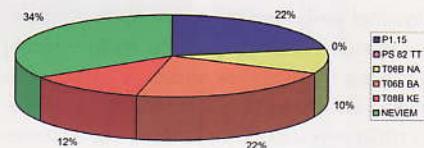

Obr. 9 Konstrukčný systém a stavebná sústava predmetného bytového domu (domov)?


K zhodnoteniu stupňa porušenia (degradácie) obvodového plášťa podľa obr. 10 sa 13 oprávnených respondentov (29 %) nevyjadrili. Ak nevezmeme do úvahy respondentov, ktorí sa k otázke nevyjadrili, pomer odpovedí porušenia OPP mení nasledovne: 1 – 15,63 %; 2 –

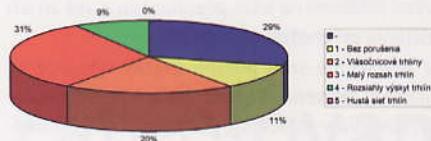

Obr. 10 Stupeň porušenia (degradácie) obvodového plášťa trhlinami

28,13 %; 3 – 43,75 %; 4 – 12,50 % a 5 – 0,00 %. Z uvedenej úvahy vyplýva, že 84,38 % OPP je porušených trhlinami.


Na základe prieskumu bolo možné aj zoradiť najčastejšie poruchy vyskytujúce sa v OPP od najzávažnejších (obr. 11), cez stredne závažné (obr. 12) až po najmenej závažné (obr. 13). Vyplýva z neho, že na všetkých úrovniach závažnosti popredné miesta obsadzujú styky (škáry) panelov s hustou sieťou trhlin. Čím výši bol stupeň závažnosti, tým väčší počet výskytov sa potvrdil, čo nepriamo zvýrazňuje závažnosť hlavných porúch.

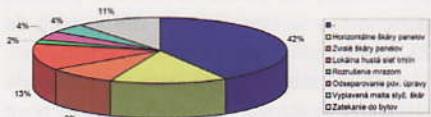

Obr. 11 Prehľad najzávažnejších vád/porúch OPP



Obr. 12 Prehľad stredne závažných vád/porúch OPP

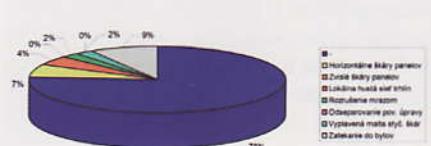

Obr. 13 Prehľad najmenej závažných vád/porúch OPP

Z oboch častí prieskumu vyplynuli z hľadiska zamerania tohto článku veľmi dôležité informácie o výskytu trhlin v OPP. Z oboch vzájomne nezávislých zdrojov prieskumu sa získali veľmi podobné údaje o výskytu trhlin v OPP. Dosiahol percentuálny podiel 75 %. Rozdelenie pravdepodobnosti výskytu trhlin v rôznej hustote a rôznych šírok možno orientačne odvodiť z obr. 10. Keďže pravdepodobnosť výskytu trhlin je vysoká, ďalej sa venujeme objasneniu ich pôvodu a príčin vzniku.

Analýza trhlin a diskontinuit v paneloch obvodového plášťa

Panely obvodových plášťov na báze pôrobetónu i napriek materiálovej jednotnosti a veľkosti skladobných (spínaných) dielcov nie sú homogénne. V paneloch obvodových plášťov sa vyskytuje viacero diskontinuit rôzneho charakteru, pôvodu, mechanizmu i času vzniku [2].

Z hľadiska kotvenia ETICS predstavujú slabé miesto, a teda riziko nedostatočnej únosnosti kotvy/kotiev. Ak sa počas kotvenia ETICS náhodou otvor pre kotvu začne vŕtať do škáry medzi panelmi – minimálny až žiadny odpor indikuje nevhodné miesto kotvenia a poloha kotvy sa mierne posunie. Za predpokladu takého logického postupu nepredstavujú škáry medzi panelmi riziko nedostatočnej únosnosti kotvy/kotiev. Z ďalšieho riešenia sa preto vylučujú. Iná situácia môže nastať, ak sa kotva ETICS dostane do blízkosti alebo priamo do trhliny v obvodovom plášti, čo sa pri samotnom vŕtaní otvoru nemusí odhaliť. Keďže počas kotvenia je obvodový plášť už zakrytý tepelnou izoláciou, nemožno vizuálne zhodnotiť stav pôrobetónového panela a vhodne vybrať pozície pre umiestnenie kotiev. Existuje veľké množstvo príčin porúch OPP, ktoré sa mohli vyskytnúť vo fáze projektovania, v technológií výroby, počas transportu, montáže alebo počas životného cyklu stavby nevhodným užívaním (resp. nedostatočnou údržbou), a ktoré podporuje expozícia nadmernému klimatickému zaťaženiu [2].

Technologické trhliny

Technologické trhliny, ako vyplýva z názvu, súvisia s technológiou výroby, manipulácie, spínania, dopravy a montáže panelov. Spínané panely z pôrobetónových dielcov sa vyrábali z dielcov vyrobencov dvoma principiálne rozličnými technológiami (I. generácia a II. generácia). Lišia sa kvalitou základného prvku – dielca, rozmermi, výrobnými odchýlkami a spôsobom vystužovania [1].

Výrobu dielcov I. generácie podľa [1 a 9] charakterizujú:

- nepresné rozmery dielcov (tolerancia ± 10 mm),
- rozdielna kvalita povrchu (jedna strana na siaknutá odformovacím olejom),
- nedodržané krytie výstuže, trhliny v dielcoch.

Najčastejšie sa vyskytujúce technologické trhliny spínaných panelov podľa [1 a 9] sú:

- trhliny v ložnej škáre – styku okenného pilierika a parapetu, ktoré vznikli zmršťovaním pôrobetónu v dôsledku jeho vysychania, teplotnými zmenami v priebehu dňa a roka, nevhodným spôsobom dopravy a skladovania na stavbe (v šikmej polohe), prípadne pri montáži nepozornou manipuláciou s panelom a narazením na jestvujúce už zmontované konštrukcie a sú viditeľné aj v interieri,
- trhliny v rohoch panela, ktoré vznikli napríklad zmršťovaním opravovacej malty pri domurovaní chybajúceho rohu,
- trhliny približne kolmé na ložnú škáru vznikli v priebehu výroby dielcov.

Výrobu dielcov II. generácie podľa [1 a 9] charakterizujú:

- presné rozmery dielcov (tolerancia ± 5 mm na dĺžku, ± 3 mm na šírku, ± 1 mm na hrúbku dielcov),
- rovnometerná kvalita povrchu,



- dodržané krytie výstuže,
- dielce bez trhlin, prípadne s občasne sa vyskytujúcimi trhlinami, ktoré vznikli v priebehu výroby dielcov.

Najčastejšie sa vyskytujúce technologické trhliny v spínaných paneloch podľa [1 a 9] sú:

- trhliny v ložných škárah dielcov – vo vzájomnom styku jednotlivých dielcov, ktoré vznikli zmršťovaním pôrobetónu v dôsledku jeho vysychania, teplotnými zmenami v priebehu dňa a roka, nevhodným spôsobom dopravy a skladovania na stavbe (v šikmej polohe), prípadne pri montáži nepozornou manipuláciou s panelom a narazením na jestvujúce už zmontované konštrukcie a sú viditeľné aj v interieri,
- trhliny v rohoch panela, ktoré vznikli zmršťovaním opravovacej malty pri domurovaní chybajúceho rohu,
- trhliny približne kolmé na ložnú škáru, ktoré vznikli v priebehu výroby dielcov,
- trhliny v ložných škárah dielcov, k ich vzniku môže prispieť aj uvoľnené napätie v spojovacom ľahadle, dotlačovanie pôrobetónu pod podložkami (hornou a dolnou) a neúplné zaliatie otvoru so spojovacím ľahadlom.

Statické trhliny

Statické trhliny súvisia s pôsobením stáleho a/alebo náhodilého zaťaženia, ktoré na panel alebo jeho dielce pôsobilo počas užívania (prevádzky). Tým, že obvodový plášť na báze pôrobetónu neplní nosnú funkciu a k nosnej konštrukcii sa pripieva zväčša lokálne pomocou betonárskej výstuže, príčom v dolnej časti sa ukladal na oceľovú konzolu, možno tvrdiť, že spoje nie sú tuhé – skôr kľové, čo výrazne znižuje až eliminuje statické zaťaženia využívanými pretvoreniami nosnej konštrukcie. Za využívanými pretvoreniami nosnej konštrukcie si možno predstaviť deformácie spôsobené nerovnomerným sadaním stavby alebo pôsobením vetra (obzvlášť pri bodových alebo vežových stavbách so zniženou tuhostou spôsobenou zásahmi do nosnej konštrukcie). Z uvedeného vyplýva, že výskyt typických sta-

Tab. Závislosť dĺžkovej teplotnej roztažnosti od vlhkosti pôrobetónu

Vlhkosť (objemové %)	Relatívna vlhkosť (objemové %)	$\alpha_T (K^{-1})$
0 – 3	0 – 50	$0,5 \cdot 10^{-5}$
3 – 10	50 – 95	$0,7 \cdot 10^{-5}$
> 10	> 95	$0,8 \cdot 10^{-5}$

tických trhlín v OPP nemožno generalizovať. Výskyt je individuálny v závislosti od menovaných skutočností.

Statickými trhlinami sa môžu rozumieť aj trhliny vzniknuté v dôsledku pôsobenia vlastnej tiaže panela POP. Charakteristickým miestom, kde sa takéto trhliny môžu vyskytovať, je nadokenný segment obvodového plášta (napr.: P 1.15; PS 82 TT), kde sa môžu vyskytovať statické trhliny s najväčšou šírkou v blízkosti stredu rozpäťia.

Zmrašťovacie trhliny

Zmrašťovacie trhliny vznikajú v dôsledku obmedzenia voľného diferenciálneho pohybu hmoty vo forme objemovej, resp. dĺžkovej zmeny, čo vyvoláva vynuté napätie, ktoré spôsobujú vznik trhlín. Zmrašťovacie trhliny teda priamo súvisia s objemovými zmenami pôrobetónu vplyvom zmeny teploty a/alebo zmeny vlhkosti.

Vplyvom vysokej nasiakavosti materiálu (40 – 90) % hmotnosti, resp. (35 – 40) % objemu dochádza k dynamickému kolísaniu vlhkosti, s ktorým súvisia aj objemové zmeny. So zvyšujúcou sa vlhkostou sa objem zväčšuje, zatiaľ čo s poklesom vlhkosti dochádza k zmenšeniu objemu. Kolísanie vlhkosti spôsobuje vlhkostnú dĺžkovú roztažnosť a, naopak, zmrašťovanie. Ovplyvňuje aj objemovú hmotnosť a tepelnotechnické vlastnosti pôrobetónu (napr.: tepelnú vodivosť). Odhliadnuc od zniženia vnútornej povrchovej teploty (pri rovnakej vnútornej teplote) sa tento princíp prejaví namáhaním vodou saturovaného pôrobetónu zmrazovaním vo väčšom priereze, čo zasa urýchluje degradáciu.

K objemovým zmenám dochádza vplyvom tepelných zmien. Ak sa berú do úvahy dĺžkové zmeny od teploty, je potrebné si uvedomiť, že

sú determinované vlhkostnými pomermi v pôrobetóne, keďže súčinieľ dĺžkovej roztažnosti od teploty s vlhkosťou pôrobetónu evidentne rastie. Z hľadiska celkovej dĺžkovej roztažnosti dielcov obvodového plášta od teploty má preto význam rozlišovať expozíciu fasády slnečnému žiareniu (svetovým stranám) a farebný odtieň povrchových úprav (súčinieľ pohtlivosti žiarenia). Zatiaľ čo z dôvodu eliminácie dĺžkovej roztažnosti od teploty sa java výhodnejšie svetlé farebné odtiene (nízky súčinieľ pohtlivosti žiarenia) obvodového plášta, resp. povrchových úprav, z hľadiska kondenzácie vodnej par v pôrobetóne sú vhodnejšie tmavšie farebné odtiene. Farebné odtiene s vyšším súčinieľom pohtlivosti žiarenia (obzvlášť na povrchových úpravách s vysokým difúznym odporom) obvodových plášťov exponovaných priamemu slnečnému žiareniu umožňujú teda efektívnejšie znižovanie vlhkosti pôrobetónu. Zo zistení podľa [10] vyplýva, že fasády s tmavými povrchovými úpravami dosahujú v priebehu vlhkost 17 % hm., zatiaľ čo svetlé fasády dosahujú priemernú vlhkosť asi 24 % hm.

Zmrašťovacie trhliny sa na paneloch obvodového plášta prejavujú ako:

- sieť nepravidelných trhlín vo vonkajšej omietke, ktoré prechádzajú aj do vonkajšej povrchovej vrstvy pôrobetónu; neprechádzajú celou hrúbkou, ale obvykle sa končia na vonkajšej sieťovej výstuži.
- trhliny v ložných škárách dielcov, kde vplyvom zmrašťovania pôrobetónu a rozdielnych mechanických vlastností pôrobetónu a povrchovej úpravy dochádza k jej odlupovaniu a vytváraniu tzv. striešok.

Záver

Vysoká miera výskytu trhlín (asi 75 %) zdôrazňuje potrebu dôsledného riešenia stability ETICS pri aplikácii na OPP. S rastúcim výskytom trhlín totiž rastie aj pravdepodobnosť kotvenia ETICS do trhliny alebo do jej blízkosti, ktorú vo všeobecnosti môžeme považovať za oslabenú. V tejto časti cyklu sme popísali základné charakteristiky OPP v závislosti od technologickej generácie. Vysvetlili sme najčastejšie a najdôležitejšie mechanizmy vzniku trhlín. Ak už trhliny vznikli a vznikajú akýmkolvek mechanizmom, obnova OPP je nevyhnutná a hrozí, že časom

sa stane problematická práve z titulu nedostatočnej stability ETICS pri dodržiavaní súčasných požiadaviek na mechanické kotvenie. V treťom pokračovanie cyklu sa budeme venovať technickým prehliadkam a výkonu skúšok na OPP in situ. V závere budú zverejnené aj analýzy predbežných výsledkov prieskumu OPP jednotlivých stavebných sústav a konštrukčných systémov, najmä z hľadiska výskytu trhlín a predpokladov možnosti aplikácie ETICS v budúcnosti.

TEXT a FOTO: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing. Peter Briatka

Publikované informácie sú čiastkovým výstupom riešenia výskumnej úlohy Technické a technologické podmienky obnovy obvodových plášťov na báze pôrobetónu č. 82/550/2010 financovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Literatúra a súvisiace odkazy:

- [1] Sternová, Z., a kol.: Technický stav a perspektivy obnovy a revitalizácie bytového fondu (E 05.3), TSUS, Bratislava, 2009 (Číslo úlohy: 1009005/2009 – Z – (354/550/2007/MVRR SR))
- [2] Sternová, Z., Briatka, P., Horečný, R.: Technické a technologické podmienky obnovy obvodových plášťov na báze pôrobetónu – ETAPA 1 (Úvodná štúdia), Správa číslo: 008/RÚ/2010/10100088-Z/VaV-E01, TSÚS, Bratislava 2010, s. 38.
- [3] Sternová, Z., Briatka, P., Horečný, R.: Technické a technologické podmienky obnovy obvodových plášťov na báze pôrobetónu – ETAPA 2 a 3 – (1. podetapa), Správa číslo: 017/RÚ/2010/10100088-Z/VaV-E02/1, E03/1, TSÚS, Bratislava 2010, s. 48.
- [4] Gilányi, L.: Niektoré problémy navrhovania pôrobetónových konštrukcií – práca kandidátskeho minima, SAV – ÚSTARCH, Bratislava, 1983, s. 76.
- [5] <http://www.understanding-cement.com/autoclaved-aerated-concrete.html>
- [6] McElroy, D. L., Kimpflen, J. F.: Insulation Materials, Testing and Applications, ASTM STP 1030, Baltimore, 1990.
- [7] RILEM, Technical Committees 78-MCA and 51-ALC: Autoclaved Aerated Concrete – Properties Testing and Design, E&FN Spon, London, 1993.
- [8] Hamák, L., Schnabl, M.: Prešetrovanie vlastností pôrobetónu vo výrobniach a na stavbách, Zborník prác k 15. výročiu TSÚS, Bratislava, 1968
- [9] Sternová, Z. a kol.: Obnova bytových domov – Hromadná bytová výstavba po roku 1970, Jaga group, Bratislava, 2001, s. 237.
- [10] Bohner, E., Ódeen, K.: Durability of Autoclaved Aerated Concrete – A field study of industrial buildings, Proceedings of 8th International Conference on Durability of Building Materials and Components, Institute for Research in Construction, Ottawa, 1999, s. 107 – 117.

